

[異常時通報連絡の公表文 (様式 1 - 1)]

伊方 3 号機補助蒸気ドレン配管からの水漏れについて(第 2 報)

19. 5 . 30
原子力安全対策推進監
(内線2352)

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象		有 ・ 無 [評価レベル -]
県の公表区分		A ・ B ・ C
外部への放射能の放出・漏えい		有 ・ 無 [漏えい量 -]
異常の概要	発生日時	19年 5月 21日 0時 45分
	発生場所	1号・2号・ 3号 ・共用設備
		管理区域内 ・ 管理区域外
種類	・ 設備の故障、異常 ・ 地震、人身事故、その他	

[異常の内容]

5月21日(月) 1時45分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 1 5月21日(月) 0時45分頃、通常運転中の伊方 3 号機において、補助蒸気ドレン配管から水漏れがあることを運転員が確認した。
- 2 本配管の水には放射能は含まれていない。
- 3 詳細については、確認中である。
- 4 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

その後、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。

当該箇所の隔離を行い漏れは停止した。

当該ドレン配管の溶接部近傍に貫通穴(横約 3mm、たて約 1mm)を発見した。現在、配管の取り替え作業中である。

[以上第 1 報でお知らせ済み]

[復旧状況等]

5月30日(水) 11時00分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり第 2 報がありました。

- 1 当該配管を耐食性に優れたステンレス配管に取り替え、本日10時30分、漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧した。
- 2 今後、引き続き調査を実施することとする。
- 3 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1号機	運転中(出力 %) ・ 停止中
	2号機	運転中(出力101%) ・ 停止中
	3号機	運転中(出力103%) ・ 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値 ・ 異常値
周辺環境放射線の状況		通常値 ・ 異常値

(参考)

1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

区分	内 容
A	安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 （放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等） 社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 （大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等） その他特に重要と認められる事態
B	管理区域内の設備の異常 発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき その他重要と認められる事態
C	区分A，B以外の事項

3 管理区域内・管理区域外


その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生 の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。


伊方発電所情報
(お知らせ、第2報)

発信年月日	平成19年 5月 30日 (水) // 時00分	
発信者	伊方発電所 岡崎	
当該機	号機 (定額出力)	1号機(566MW)・2号機(566MW)・ 3号機(890MW)
	発生時 状況	1. 出力920MWにて 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中) 2. 第一 一回 定期検査中
発生状況 概要	設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地震 ・ その他	
	<p>1. 発生日時： 5月21日0時45分</p> <p>2. 場 所：伊方3号機 原子炉補助建屋内(管理区域内)</p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方発電所3号機は、通常運転中のところ、5月21日0時45分頃、原子炉補助建屋内で補助蒸気ドレン配管から水濡れがあることを運転員が確認しました。</p> <p style="text-align: right;">[第1報にてお知らせ済み]</p> <p>当該配管には約3mm×1mmの貫通穴が1箇所確認されたため、耐食性に優れたステンレス配管に取り替え、本日10時30分、濡えいのないことを確認し、通常状態に復旧しました。</p> <p>今後、引き続き調査を実施することといたします。</p> <p>なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。</p>	
運転状況	1号機： 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・ 定検中 2号機： 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中 3号機： 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中	
備 考		

伊方発電所 基本系統図

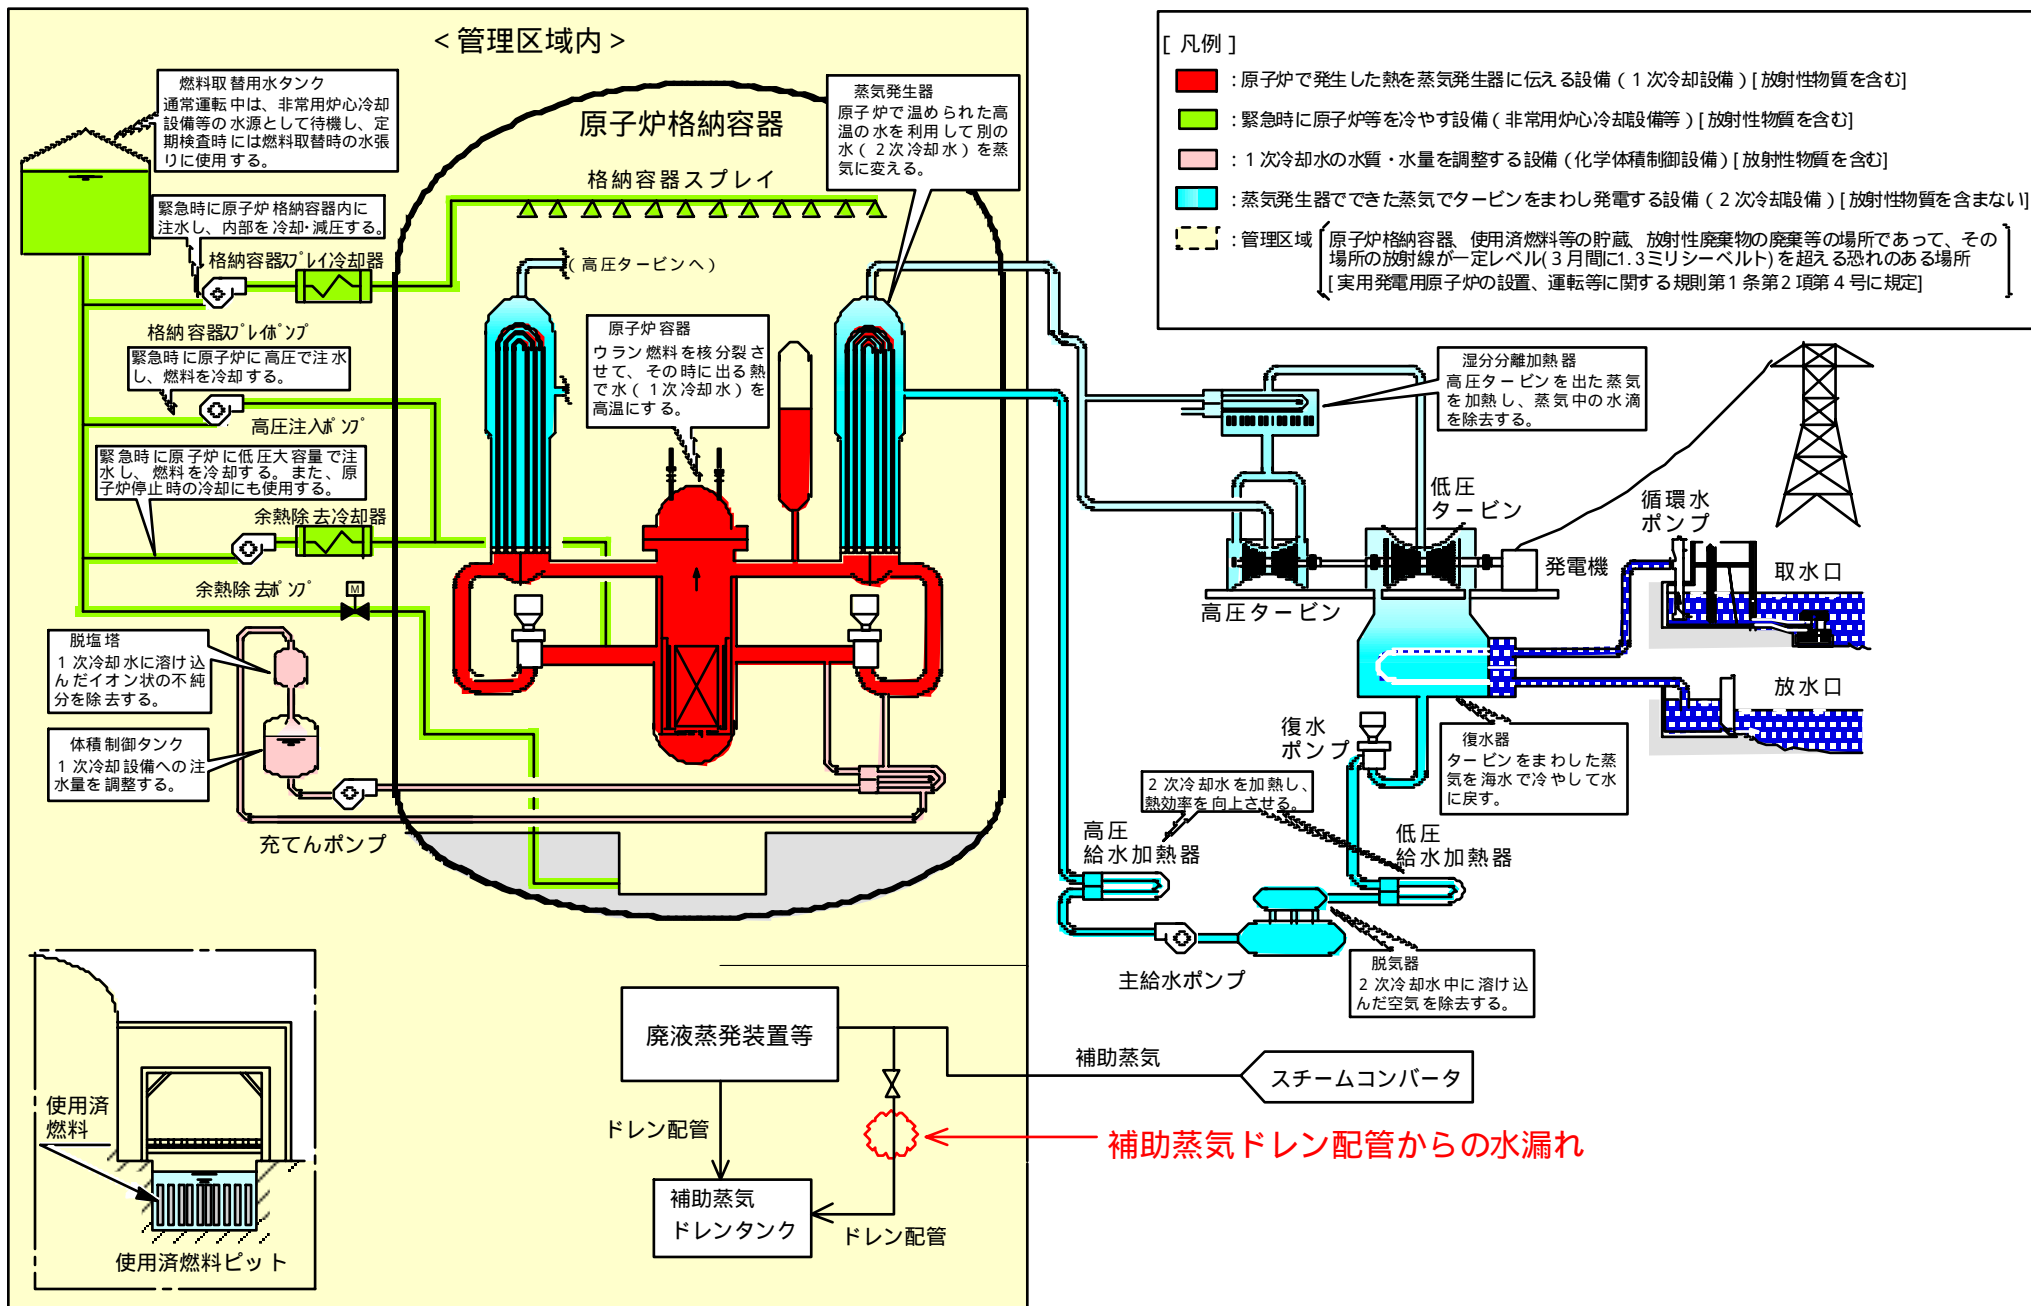

伊方発電所3号機 補助蒸気系統概略図

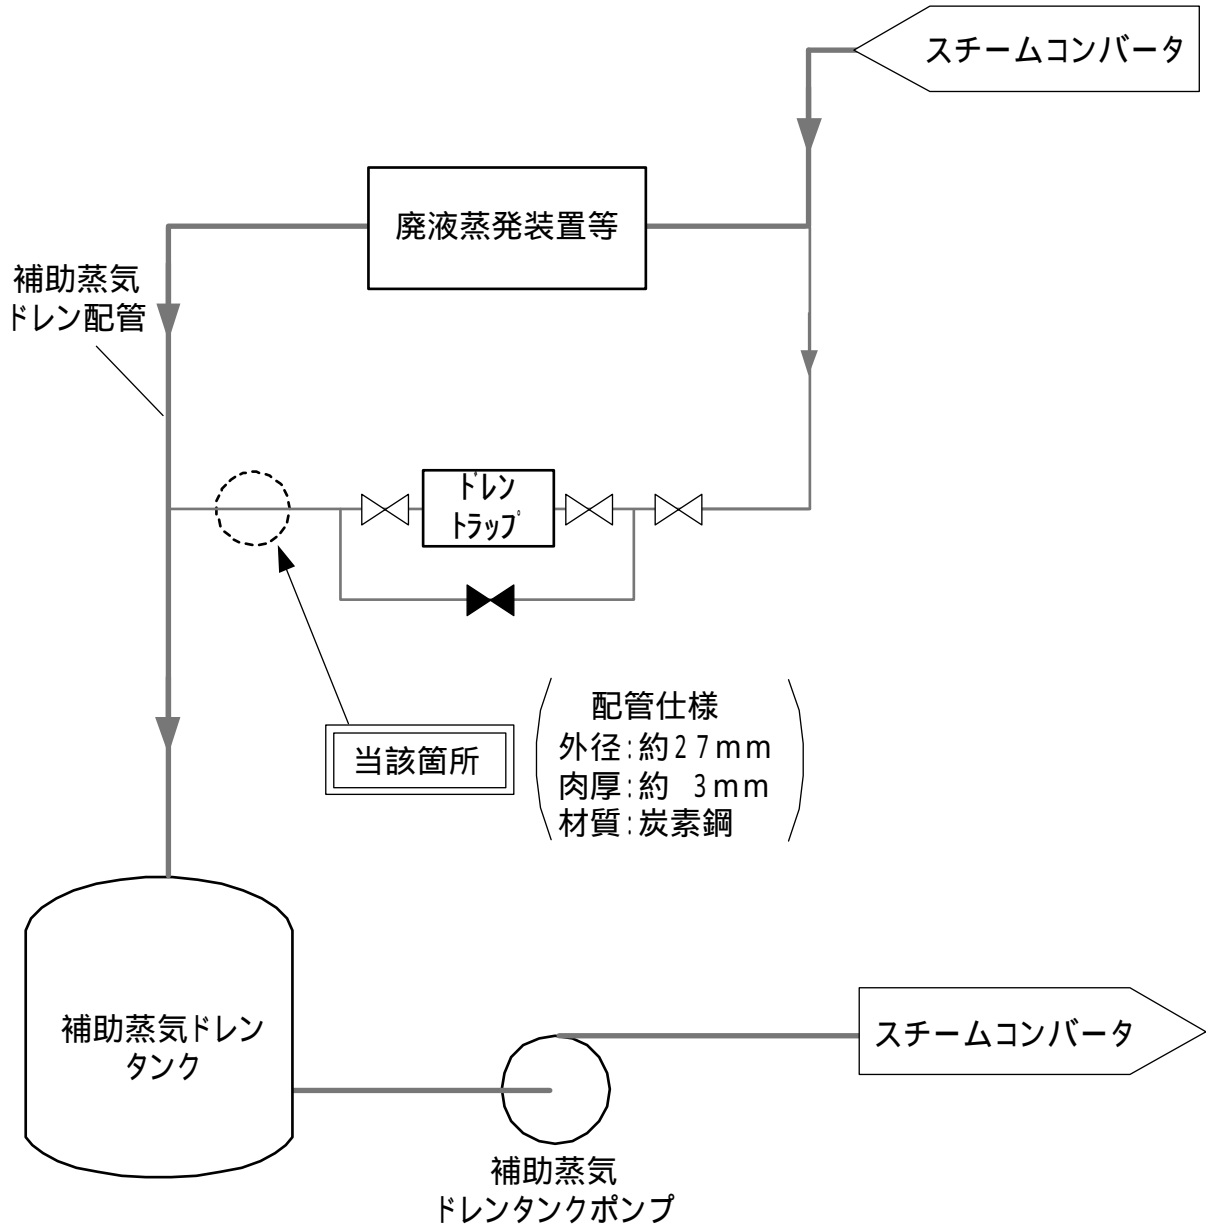

ドレントラップ：配管内の水分を自動で排水する装置



当該ドレン配管貫通穴



補助蒸気ドレン配管取替状況

用語の解説

補助蒸気

補助蒸気は、廃液蒸発装置、ほう酸回収装置、セメント固化装置、燃料取替用水タンク加熱器、空調等に使用するための蒸気。スチームコンバータで、純水を2次系の蒸気で加熱し、発生させる。

当該ドレン配管は、各装置に供給される補助蒸気が一部凝縮するため、凝縮する水を回収する配管。

スチームコンバータ

純水を2次系の蒸気で加熱し、周辺機器に供給する補助蒸気を発生する装置。

周辺環境放射線調査結果

(県環境放射線テレメータ装置により確認)

平成19年5月21日(月)

(単位：ナノグレイ/時)

測定局	時刻	測定値(シンチレーション検出器)					平常の変動幅の最大値	
		0:30	0:40	0:50	1:00	1:10	降雨時	降雨時以外
愛媛県	モニタリングステーション(九町越)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	4.1	1.8
	九町モニタリングポスト	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	4.6	2.4
	湊浦モニタリングポスト	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	1.6
	伊方越 モニタリングポスト	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	4.1	2.1
	川永田 モニタリングポスト	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	4.6	2.6
	豊之浦 モニタリングポスト	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.9	1.3
	加周モニタリングポスト	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	4.3	2.3
	大成モニタリングポスト	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.6	2.3
四国電力(株)	モニタリングステーション	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	3.9	1.6
	モニタリングポストNo.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	4.1	1.6
	モニタリングポストNo.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	4.1	1.5
	モニタリングポストNo.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	4.2	1.4
	モニタリングポストNo.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	4.1	1.6

降雨の状況：有・無

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

(参考)

1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。

「平常の変動幅」は、過去2年間(平成15、16年度)の測定値を統計処理した幅(平均値±標準偏差の3倍)としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。

2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(ミリシーベルト)に換算しています。

例えば、線量率約20ナノグレイ/時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト(ミリはナノの100万倍を表す)の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

(放射線量の例)

